


현대산업개발_인천





- 현장 전달 사항
 - 지상에서 크레인 인양 고리 교체를 위해 들어서 옮기는 중에 갑자기 터짐
- 로그 분석 결과
 - 작업 중 추락으로 감지될만한 행동이 있었던 것으로 판단

분석 근거



- 현장 데이터 로그

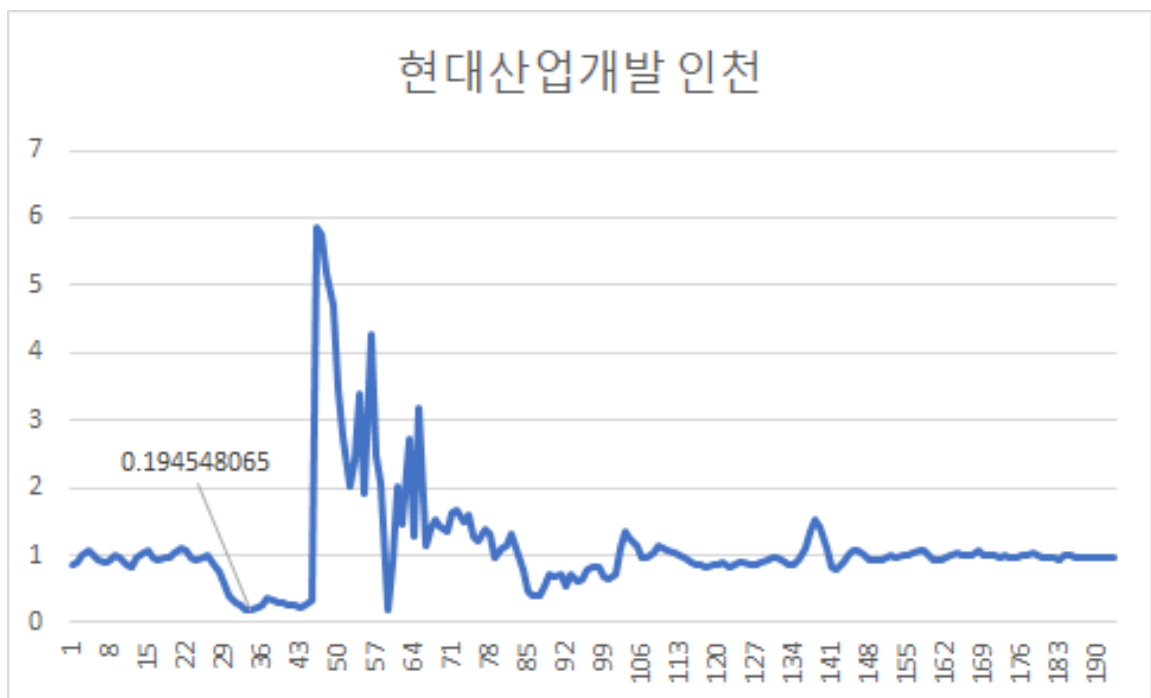


- 현장 전달 사항 재현 로그

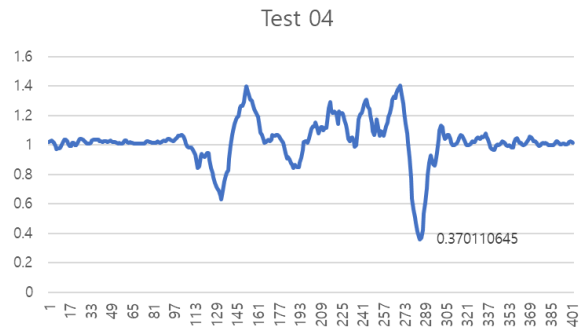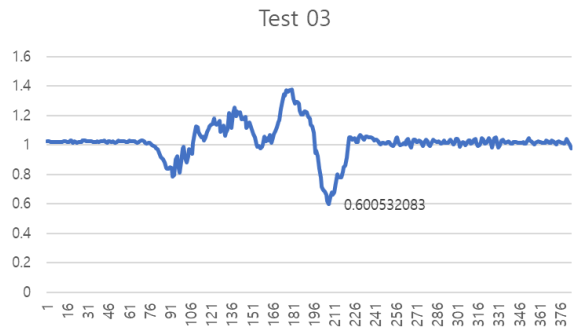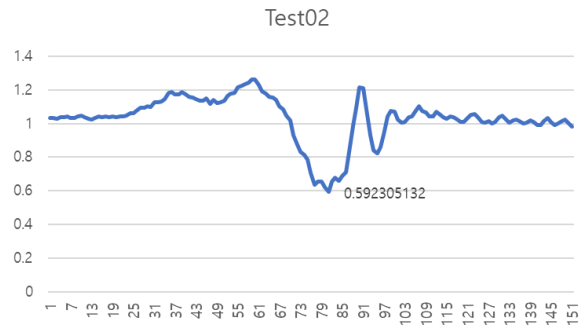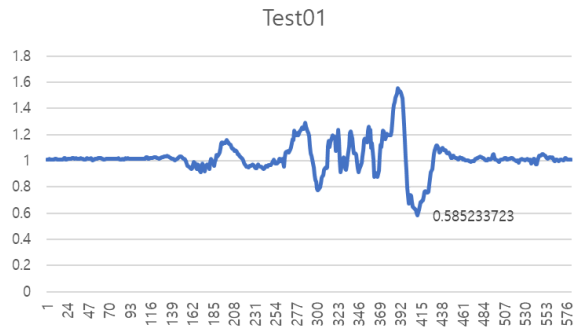

- 현장 전달 사항 및 외부 요소 추가 재현 로그

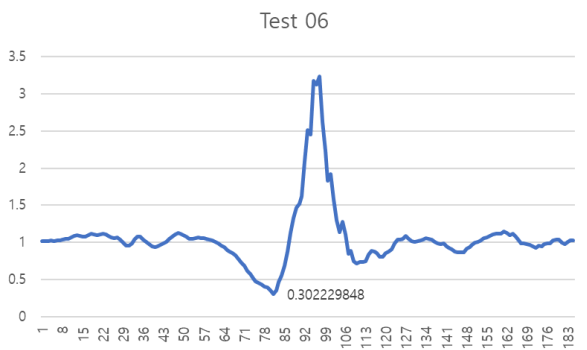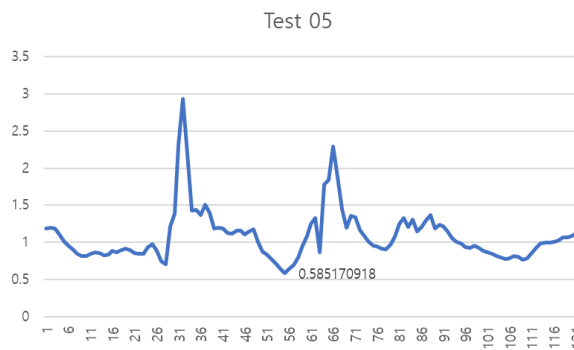

- 결과
 - 현장 로그 데이터는 전형적인 추락의 형태를 띠
 - 참고 - 실제 추락 데이터(F11_01.csv)

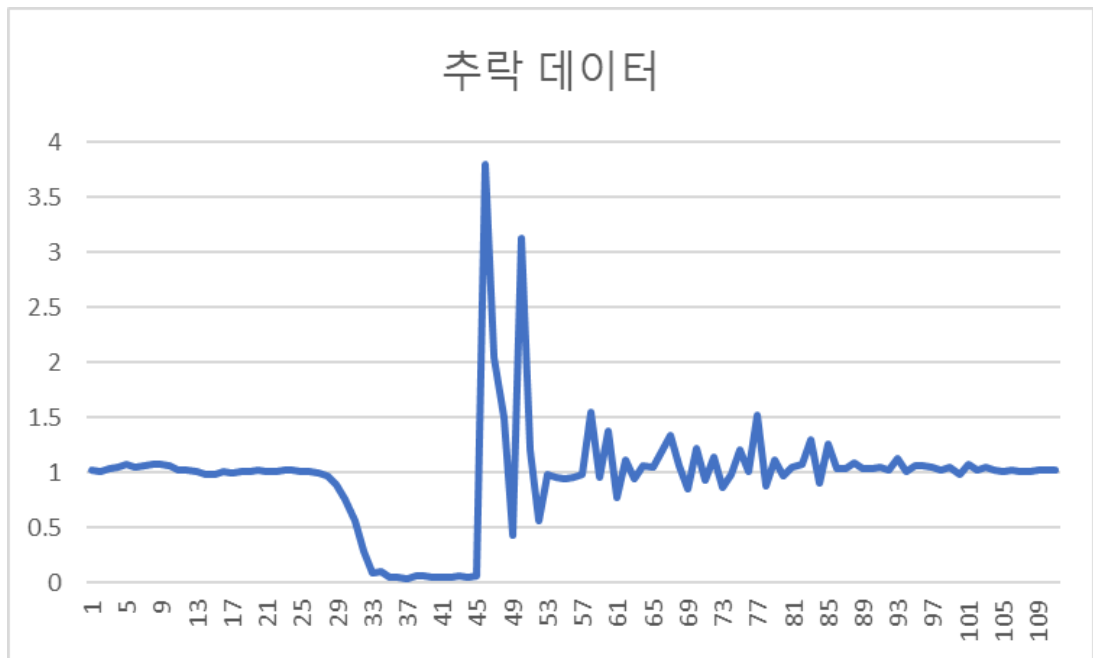

- 전달사항을 재현하여 테스트 해보았지만 로그 데이터에 비해 **최저점이 높고 그 구간이 지속되지 않음** → 현장 상황에서 추락으로 판단할 만한 동작이 있었을 것으로 의심(ex- 단차가 높은 곳에서 내려오기)
- **0.7m ~ 1.65m** 높이에서의 추락이 발생한 것 추정