

현대산업개발 현장 격발 이슈 정리

AS입고사항


AS입고날짜	현장	제품	현장 작업자 상황 전달
02월 27일	광명 센트럴아이파크	C3(2개)	1 : 현장 단차 있는곳 스위치 끄지않고 뛰어내림 2 : 옆으로 걸어가는 도중 격발
03월 02일	수원 센트럴파크 자이	C1.5	건설용 리프트 해체작업 단차 80Cm 정도에서 뛰어내림
03월 02일	수원 아이파크 시티	C3	크레인 작업 중 뛰어내림
04월 17일	인천 용현학익	C3	크레인 인양고리 교체
미입고	영동대로 3공구현장	C1.5	점프하여 뛰어내림

현재 세이프웨어에 총 5건(6벌)의 제품이 AS접수되었고
5벌의 제품이 데이터 로그 분석 되었습니다.(2023.04.27 기준)

광명 센트럴 아이파크 1

현장 상황 : 현장 단차 있는 곳에서 **뛰어내림**

현대산업개발_광명2 Ver C3_1.2.0 (20230228)

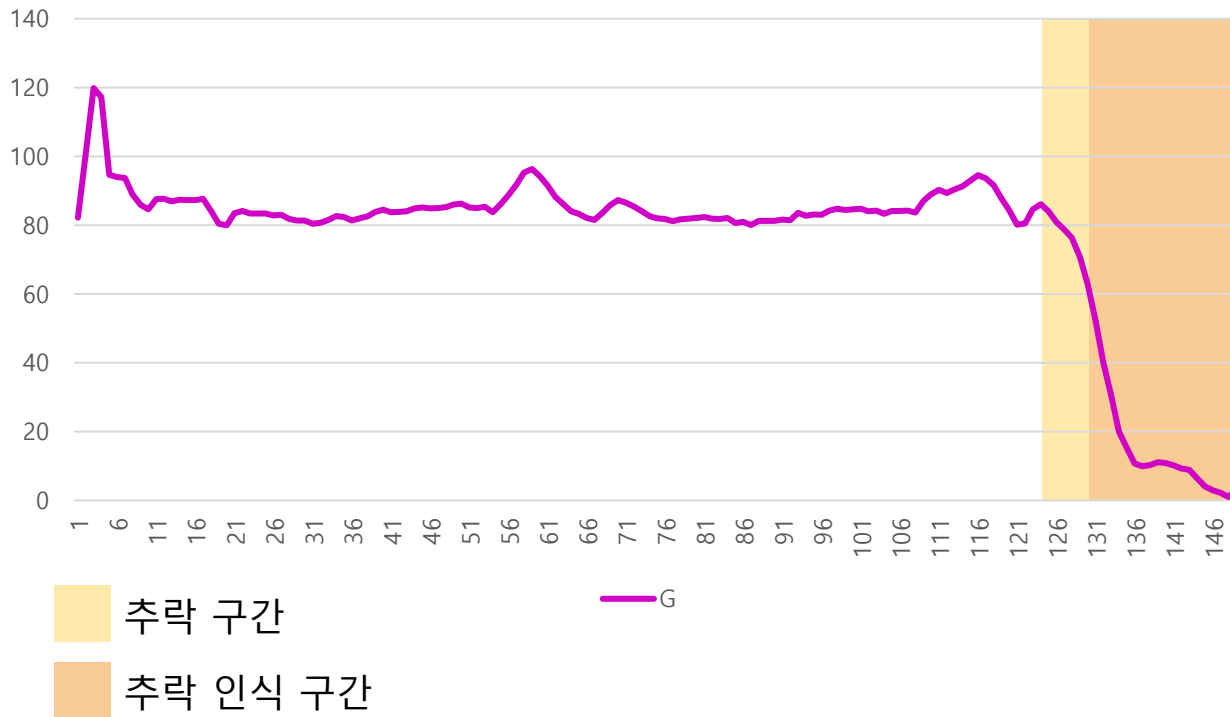


* 현장에서도 뛰어내린 것이라 전달하였고
데이터 상에도 추락으로 판단되는 동작이 보여
제품 이벤트 발생에 **이상**이 없다고 판단합니다.

광명 센트럴 아이파크 2

현장 상황 : 옆으로 걸어가는 중에 격발

현장 전달 사항 재현 로그


현대산업개발_광명 Ver C3_1.2.0 (20230228)

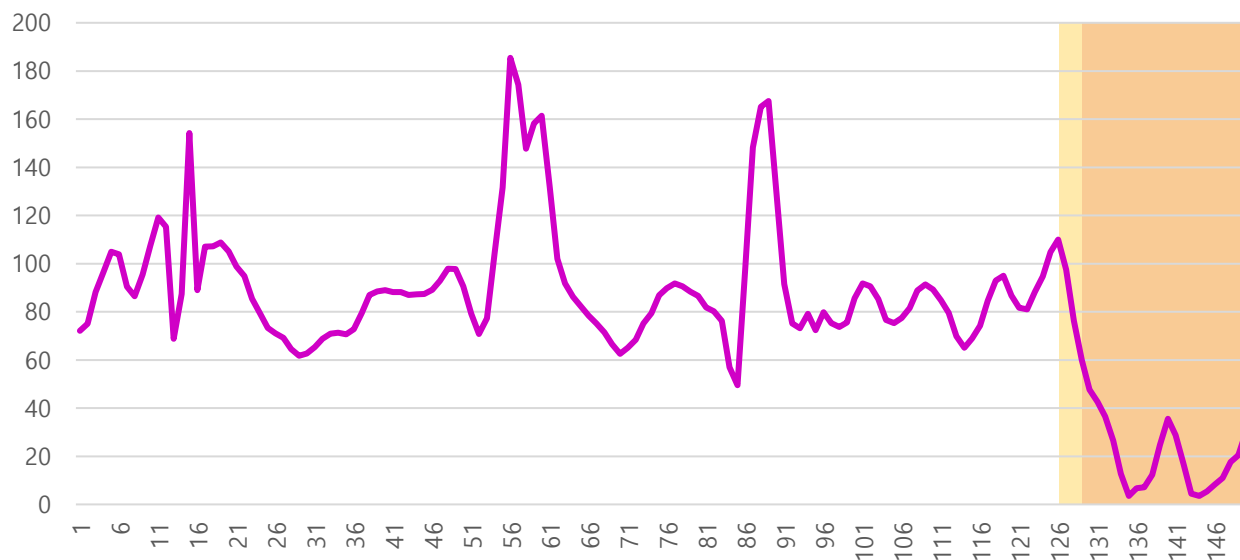

추락 구간
추락 인식 구간

G

옆으로 걷기

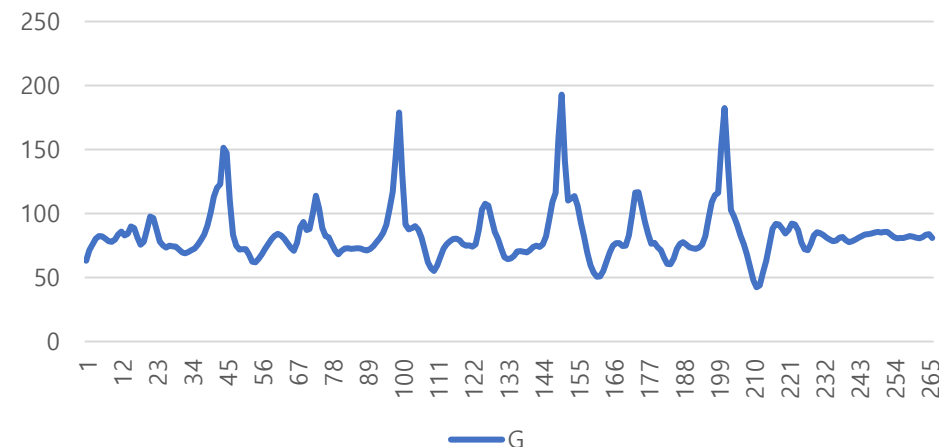


* 전달 받은 상황인 게걸음으로 옆으로 걸은 후
테스트 데이터 분석 시 추락의 양상을 보이지 않음
재현 데이터 확인 시 일정 값 이하로 떨어지지 않음

현장 데이터가 허리를 숙여 작업을 하다 뛰어내린 것으로 추정

수원 센트럴 파크 자이

현장 상황 : 건설용 리프트 해체작업 후 단차 80cm정도에서 **뛰어내림**

현대산업개발 (Ver0311_20210701)

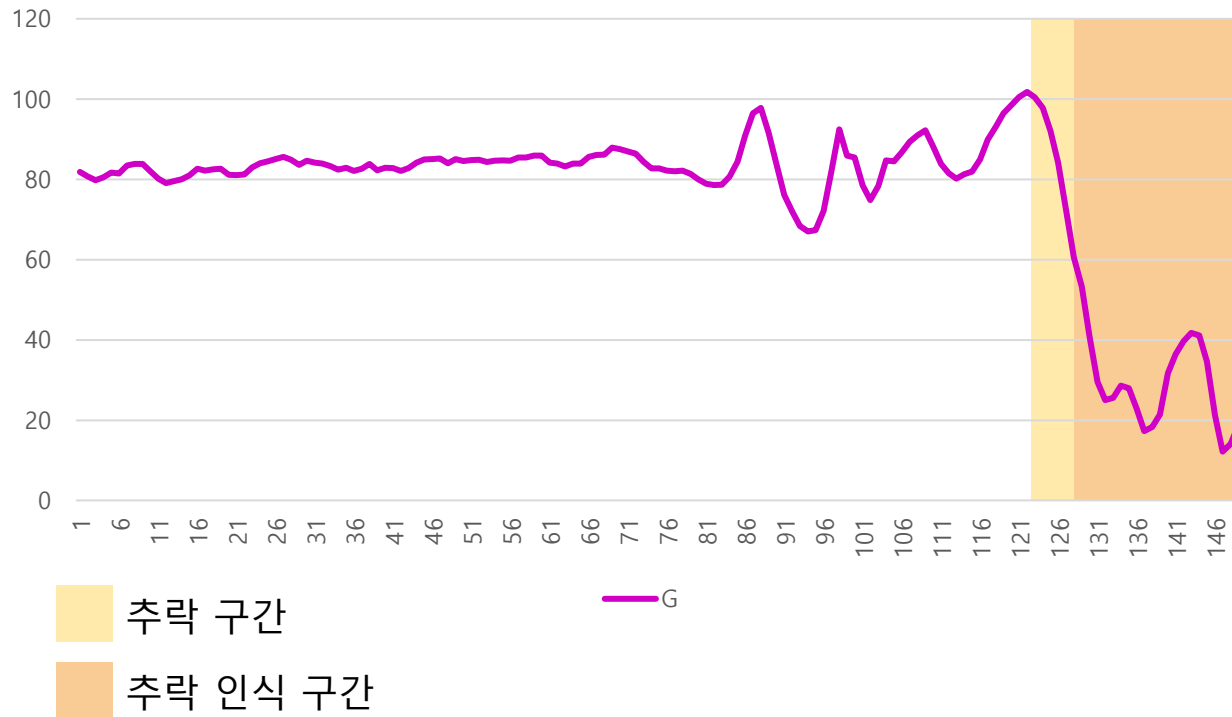


* 현장에서도 뛰어내린 것이라 전달하였고 데이터 상에도 추락으로 판단되는 동작이 보여 제품 이벤트 발생에 **이상이 없다**고 판단합니다.

수원 아이파크 시티

현장 상황 : 크레인 작업 중 **뛰어내림**

현대산업개발 (Ver=230102_C3_1.2.0)

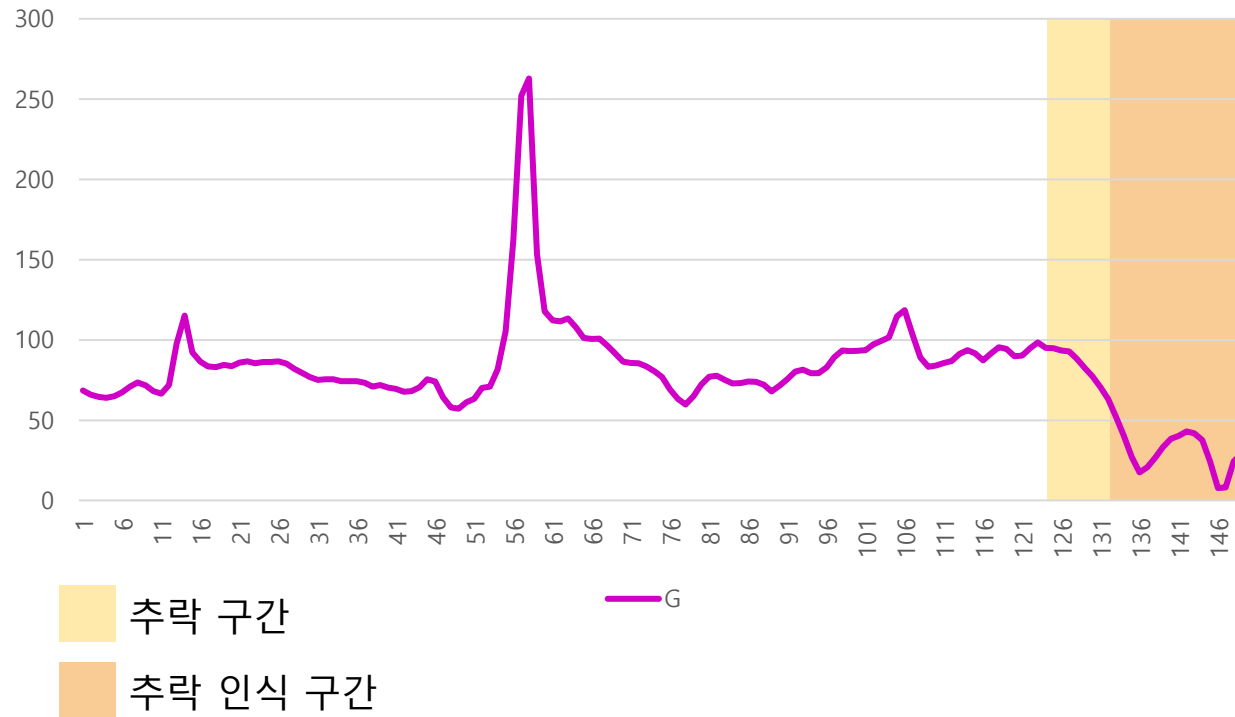


* 현장에서도 뛰어내린 것이라 전달하였고 데이터 상에도 추락으로 판단되는 동작이 보여 제품 이벤트 발생에 **이상이 없다**고 판단합니다.

인천 용현학익

현장 상황 : 크레인 인양고리 교체 중 격발

현장 전달 사항 재현 로그
(허리를 수그리면 물건을 들고 옮기는 자세)

현대산업개발 (Ver=230102_C3_1.2.0)

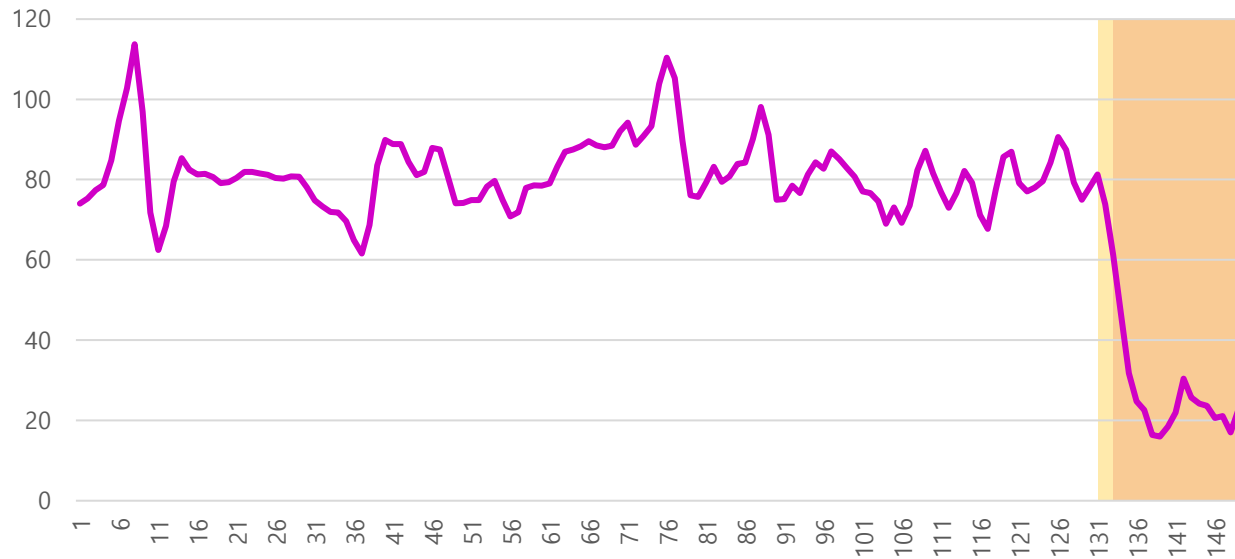

추락 구간
추락 인식 구간

G

* 현장 데이터에 비해 재현 데이터의 최저점이 높고 그 구간이 지속되지 않음

추락으로 판단할 만한 동작이 있었을 것으로 추정
(ex-단차가 높은 곳에서 뛰어내리기 등)

